

Валерій СОЛОДОВНИК
«7» квітня 2025 року.

«7» квітня 2025 року.



Будівлі головного навчального корпусу №1

« 4 »квітня 2025 року

Голова комісії:

Члени комісії:

ВОЛЧЕНКОВ Максим Леонідович—
заступник директора коледжу з АГР;
КОНАРЄВ Олександр Олександрович—
інженер по ремонту, викладач ЗФПО;
СТАНІСЛАВСЬКИЙ Володимир Павлович—
Інженер з О.П. та П.Б.;
БЛОХА Таміла Станіславівна—
головний бухгалтер;

І. При технічному візуальному огляді будівлі головного навчального корпусу №1 були виявлені наступні дефекти та пошкодження конструктивних елементів:

1. Руйнування листів шиферу на даху навчального корпусу та актового залу, внаслідок ракетного удару від 27.07.22 року .Із загальної площі даху орієнтовно пошкоджено 1717 м².
2. Пошкоджено 17 шт дерев'яних віконних блоків,загальною площею 82 м², пошкоджено 4 шт метало пластикових віконних блоків,загальною площею 16 м².
3. На встановлених та вцілілих віконних блоках,з зовнішньої сторони, метало пластикових вікон, виконати штукатурно-малярні роботи по відновленню відкосів та усуненню пошкоджень від вибуху.

4. Руйнування поверховості зовнішніх цегляних стін по осі «Г» навчального корпусу ,актової та спортивної зали.

5. Руйнування вимощення будівлі по осі «Г» та по периметру актової та спортивної зали .

6. Руйнування входу в підвальне приміщення будівлі по ряду «4» (акт.зали).

7. Руйнування штукатурки стелі 1-го;2-го;3-го поверхів навчального корпусу.

8. Руйнування трубопроводів та арматури вузла управління теплопостачання , приладу обліку спожитої теплової енергії, в наслідок ракетного руйнування.

9. Часткова заміна ,очистка та промивка трубопровідних елементів теплопостачання та арматури керування.

10. Зношення окремих ділянок трубопроводів системи каналізації та водопостачання.

11. Відсутній вогнезахист дерев'яних конструкцій даху навчального корпусу та актового залу.(ліцензія до 2022 року)

12. Відсутній блискавковідвід будівлі.

13. Ненадійне кріплення пожежної металевої драбини на стіні унавчального корпусу.

14. Зношення мережі внутрішнього електропостачання.

15. Не у всіх потрібних проблемних місцях встановлені ліхтарі аварійного освітлення.

II. Для усунення виявлених дефектів та пошкоджень конструктивних елементів необхідно виконати наступний обсяг робіт :

1. Провести капітальний ремонт покрівлі даху учбового корпусу та актового залу.

2. Провести ремонт поверхонь зовнішніх стін будівлі.

3. Відновлення вимощення по периметру будівлі.

4. Ремонт входу в підвальне приміщення будівлі зі сторони парку.

5. Заміна окремих ділянок системи внутрішнього електропостачання.

6. Провести комплекс опоряджувальних робіт по стелях коридорів 1-го;2-го;3-го поверхів.

7. Улаштування блискавковідводу будівлі.

8. Провести технічну ревізію по заміні трубопроводів в окремих ділянках системи каналізації, водопроводу.

9. Провести технічну ревізію системи опалювання навчального корпусу №1.

10. Провести технічну ревізію запірної арматури в тепловій рамці навчального корпусу №1.

11. Провести демонтаж металевої пожежної драбини з навчального корпусу,виконати її ремонт та встановити на стіні навчального корпусу,згідно з «Будівельними нормами».

12. Провести вогнезахист дерев'яних конструкцій даху навчального корпусу та актового залу.

Висновок комісії: Будівля головного навчального корпусу знаходиться в задовільному стані і придатна до експлуатації.

Голова комісії:  (Максим ВОЛЧЕНКОВ)

Члени комісії:

	(Олександр КОНАРЄВ)
	(Володимир СТАНІСЛАВСЬКИЙ)
	(Таміла БЛОХА)